


# User Manual




دفترچه  
راهنمای


# TOSAN®

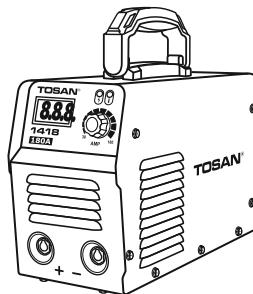

**1418**  
30-180 Amp

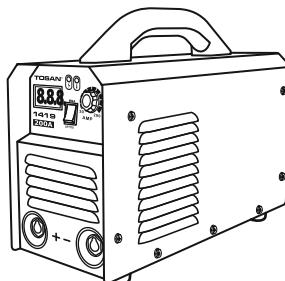

**1419**  
30-200 Amp

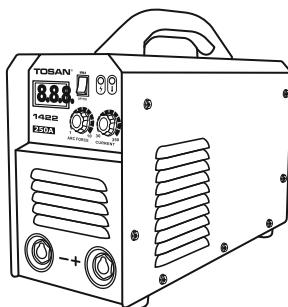

**1422**  
30-250 Amp

اینورتر جوشکاری

Welding inverter

## فهرست

عنوان	صفحة
نحوه بکارگیری دفترچه راهنمای	۱۴
ایمنی عمومی کار با ابزار	۱۴
ایمنی فردی	۱۴
ایمنی محیط کار	۵
ایمنی الکتریکی	۶
استفاده صحیح از ابزار و مراقبت های حین کار	۶
جدول های فنی	۸
اجزاء دستگاه	۹
قبل از شروع	۱۱
راه اندازی	۱۷
انواع روش های کار با ابزار	۱۷
حمل و جابجایی	۱۸
نگهداری در شرایط انبار، فصول مختلف سال و	۱۸
شرایط اسقاط کردن محمول	

## نحوه بکارگیری دفترچه راهنمایی عمومی کار با ابزار، ایمنی فردی

۱۲

### نحوه بکارگیری دفترچه راهنمایی

هدف از تدوین دفترچه راهنمایی، ارائه نکاتی برای استفاده بهینه از ابزار بوده و سعی شده است که نکات مهم ایمنی، عملکردی و نحوه نگهداری از ابزار، به طور کامل توضیح داده شود.

پیشنهاد می‌گردد، قبل از شروع به کار، این دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید و آن را در حین کار به همراه داشته باشید.

در صورت نیاز به اطلاعات خدمات پس از فروش و سرویس‌های دوره‌ای، ضمانت‌نامه محصول را مطالعه نمایید.

### ایمنی عمومی کار با ابزار

منظور از ابزار، صرفا ابزارهای برقی می‌باشد.

هشدارها، نمادها و دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه نموده و درک کنید.

### ایمنی فردی

فرایند جوشکاری مستلزم آموزش و دانش فنی می‌باشد. افراد بدون تجربه و آموزش ندیده به هیچ عنوان نباید از این دستگاه استفاده نمایند.

قبل از شروع به کار با دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که توانایی کار با آن را دارید. با حواس جمع و دقت بالا کار کنید. بی توجهی کاربر می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران ناپذیری شود.

همواره از تجهیزات ایمنی مطابق با شرایط کار استفاده نمایید. استفاده از عینک ایمنی، ماسک، کلاه ایمنی، کفشهای ایمنی و... خدمات و خطرات احتمالی کار را کاهش می‌دهد.

به دلیل وجود جوش ذرات داغ حاصل از قوس الکتریکی حتماً از دستکش‌های مخصوص جهت جلوگیری از جراحات استفاده نمایید.

تعویض الکترود خصوصاً در ارتفاع باید با دستکش انجام شود. با توجه به شرایط و موقعیت و طرز قرارگیری حالت جوشکاری از لوازم و کلاه‌های مخصوص جهت جلوگیری پاشش جوش در نواحی گردن استفاده نمایید.

در هنگام جوشکاری مخازن و یا ساخت اجسامی که محصور هستند احتمال جمع شدن گازهای حاصل از جوشکاری و انفجار وجود دارد. در حد امکان منافذی جهت خروج این گازها تعییه کنید.

توجه داشته باشید به هنگام کار محل جوشکاری و انبر و همچنین الکترود جوشکاری به شدت گرم می‌شوند. از تماس مستقیم با این محل ها خوداری نمایید.  
از ابزار مناسب و ایمن جهت تکمیل فرایند جوشکاری مانند چکش کاری 'برسکاری و سنگ زنی استفاده نمایید.

برای عملیات های بلند مدت جوشکاری بایس \_\_\_\_\_ تی از لباس کار مناسب استفاده نمایید. معمولاً لباس کار از جنس کتان برای جلوگیری از احتمال آتش سوزی به دلیل پاشش ذرات داغ استفاده می‌شود.

در صورت امکان قطعه کار را به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم کنید تا قطعه کار مطمئن تر نگه داشته شود.

هنگام جوشکاری از کفش های مناسب که دارای کف عایق بوده و یا از یک عایق زیر پا مانند تخته چوب استفاده کنید. هیچ گاه اقدام به نگه داشتن فن تهویه با دست یا اجسام خارجی ننمایید. خطر آسیب دیدگی فرد و دستگاه وجود دارد.

قبل از رها کردن ابزار، مطمئن شوید که دستگاه به طور کامل خاموش شده است و آن را در محل مناسبی قرار داده اید.

تجهیزات و لوازم جانبی را به طور دقیق و صحیح بر روی دستگاه نصب کنید و از آماده به کار بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

جهت مهار مناسب انبر جوش در حین جوشکاری، وضعیت تعادل خود را حفظ نموده و مطمئن شوید فضای مناسبی برای ایستادن انتخاب کرده اید. این امر موجب می‌شود تا کاربر علاوه بر حفظ تعادل خود، کنترل بهتری بر شرایط کار با ابزار داشته باشد.

### ایمنی محیط کار

نور کافی موجب تسريع در انجام کار و جلوگیری از حوادث احتمالی می‌گردد.  
از قرار دادن ابزار در مجاورت گازها، مایعات قابل اشتعال و گرد و غبار خودداری فرمایید.  
در عملیات های بلند مدت و محل های سربسته حتماً بایستی از سیستم تهویه مناسب استفاده شود.

همواره دستگاه را از باران و رطوبت دور نگه دارید نفوذ آب به دستگاه، احتمال خرابی و سوختن آن را افزایش می‌دهد.

توجه داشته باشید که قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب و نم دار باعث آسیب دیدگی قطعات فلزی و مدارات الکتریکی می‌شود.

## استفاده صحیح از ابزار و مراقبت های حین کار

۶

### ایمنی الکتریکی

فقط دستگاه هایی که ولتاژ آنها کمتر از ۲۵ ولت باشد ، خطر برق گرفتگی در آنها کاهش یافته است.

اتصال کابل تغذیه دستگاه و تابلو برق باید توسط کلید و فیوز مناسب انجام شده باشد.

اطمینان حاصل کنید که کابل ورودی به دستگاه دارای عایق بندی خوب بوده و برای ولتاژ تا ۴۱۵ ولت مناسب باشد.

هنگام کار جب جلوگیری از شوک الکتریکی حتما از دست کش خشک استفاده کنید. هرگز از کابل برق اکابر اتصال و کابل انبر جب جای و حرکت دادن دستگاه استفاده ننمایید.

قبل از اتصال هرگونه کابل توجه شود که تغذیه دستگاه خاموش باشد. در صورت آسیب دیدگی کابل تغذیه و کابل های اتصال سریعاً نسبت به تعویض آن ها اقدام ننمایید.

به هیچ عنوان اقدام به باز کردن و دستکاری قطعات الکتریکی دستگاه ننمایید. حتماً سیم ارت را متصل و از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل ننمایید.

توجه داشته باشید تجهیزات برق رسانی و سیم کشی برق قادر به عبور جریان لازم برای کار مورد نظر باشد.

توجه : هنگام برق گرفته دست نزنید و کلید اصلی برق ورودی را قطع کنید.

### استفاده صحیح از ابزار و مراقبت های حین کار

با توجه به ظرفیت ثابت هر دستگاه، از وارد کردن فشار بیش از حد بر دستگاه خودداری کرده و همواره برای جوشکاری متناسب با شرایط دستگاه و نحوه عملکرد آن دفترچه راهنمای را به دقت و به طور کامل مطالعه ننمایید.

در صورت بروز مشکلاتی اعم از قطع شدن کلید، بوی سوختگی، توسان (قطع و وصل شدن)، قطع برق دستگاه و... که عملکرد عمومی دستگاه را مختل نموده است، دستگاه را خاموش نموده و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید(شماره های تماس در بخش خدمات موجود است).

هرگز اجازه استفاده از ابزار را به افراد ناآگاه و بدون تخصیص ندهیید. قبل از کار با دستگاه، می بایست دفترچه راهنمای به دقت مطالعه شود.

در صورت نیاز به قطعات مصرفی، حتماً از قطعات متناسب با مدل دستگاه استفاده ننمایید. تجهیز ابزار با قطعات اصلی، طول عمر و ایمنی دستگاه شما را تضمین می نماید.

## استفاده صحیح از ابزار و مراقبت‌های حین کار

نکاتی مهم در خصوص انتخاب لوازم جانبی اینورتر

رابط کابل (فیش) باید متناسب با مادگی روی دستگاه باشد و دارای استحکام کافی بوده و توان هدایت الکتریکی بالایی داشته باشد.

قطر کابل با توجه به مقدار جریان مورد نیاز برای جوشکاری بدون ایجاد گرمای زیاد، انتخاب می‌شود.

کابل جوشکاری باید ویژگی هدایت الکتریکی بالا و استحکام کافی را دارا بوده و در عین حال انعطاف پذیر باشد.

توجه: طول کابل جوشکاری در حد امکان کوتاه انتخاب شود تا باعث افت ولتاژ و آمپر نگردد.

انبرهای جوشکاری بر اساس میزان آمپر عبوری از آنها دسته بندی می‌شوند.




انبر الکترود باید سبک باشد (یکی از مهم ترین خصوصیات انبر) و دارای گیره راحت باشد. همچنین دارای تکنولوژی ساخت از نظر متريال و شرایط ارگonomیکی باشد.

انبر اتصال باید دارای متريال مناسب و توان کلمپ و سطح تماس خوب با قطعه کار را داشته باشد.


## جدول های فنی

۸

مشخصه	مدل	۱۴۱۸	۱۴۱۹	۱۴۲۲
ولتاژ ورودی (ولت)	۲۲۰-۲۴۰	۲۲۰-۲۴۰	۲۲۰-۲۴۰	۲۲۰-۲۴۰
فریکانس کاری (هرتز)	۵۰/۶۰	۵۰/۶۰	۵۰/۶۰	۵۰/۶۰
ولتاژ خروجی (ولت)	۲۸/۸	۲۸	۲۷/۳	۲۸/۸
حداکثر جریان ورودی (آمپر)	۳۶	۳۲	۲۸	۳۶
جریان خروجی (آمپر)	۳۰-۲۵۰	۳۰-۲۰۰	۳۰-۱۸۰	۳۰-۲۵۰
حداکثر توان مصرفی (کاوا - KVA)	۸	۷	۶	۸
تنوع الکترود	آلیاژهای فولادی	آلیاژهای فولادی	آلیاژهای فولادی	آلیاژهای فولادی
کلاس حفاظت	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
کلاس ایمنی	F	F	F	F
چرخه کاری	%۶۰	%۶۰	%۶۰	%۶۰
سیستم خنک کنندگی	پروانه خنک کننده	پروانه خنک کننده	پروانه خنک کننده	پروانه خنک کننده
ابعاد (سانتی متر)	۳۷×۱۶/۵×۳۰	۳۶/۵×۱۳/۵×۲۷	۳۲/۵×۱۳/۲×۲۰	۳۷×۱۶/۵×۳۰
وزن (کیلوگرم)	۸	۶/۵	۴/۵	۸

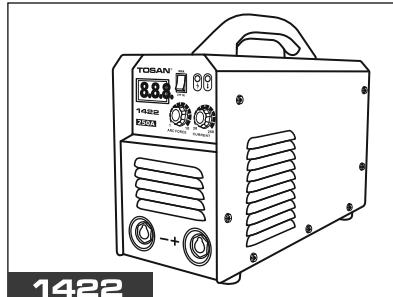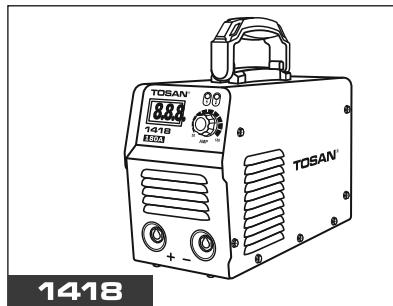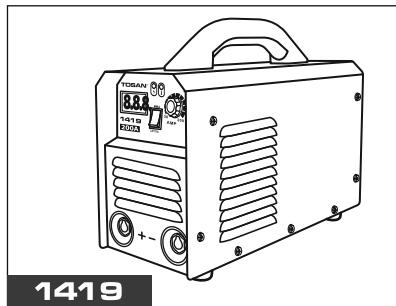


# 1418

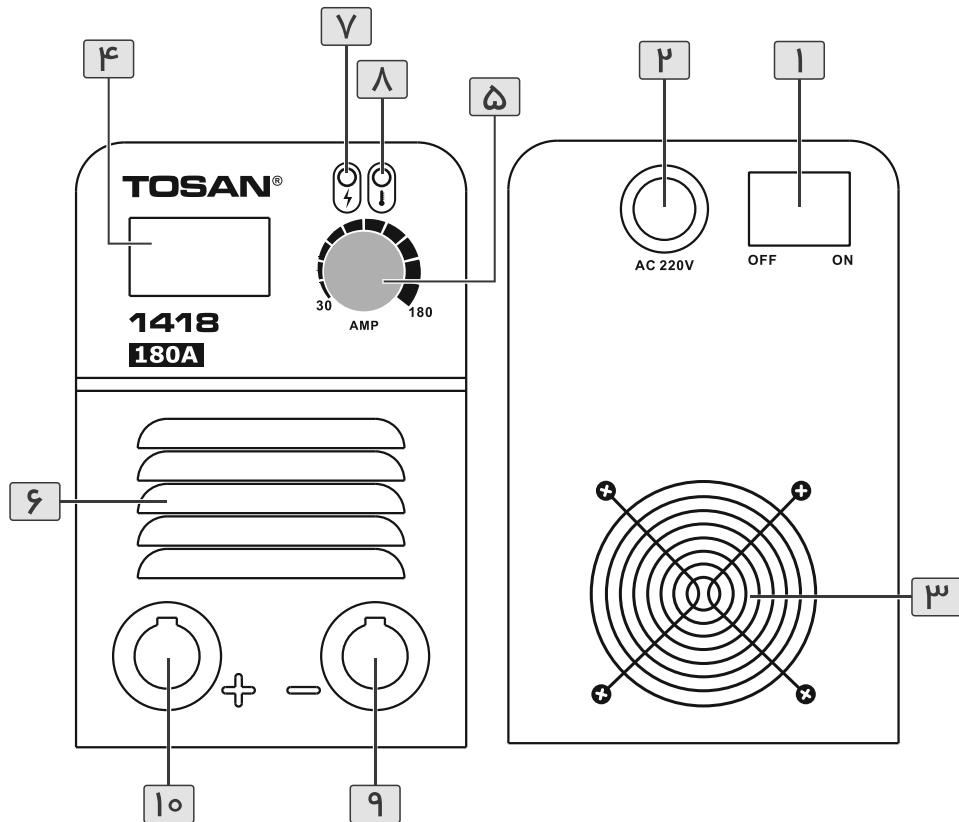

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| ۱- کلید روشن / خاموش اصلی<br>۲- محل ورود کابل تغذیه<br>۳- فن<br>۴- نمایشگر دیجیتال | ۵- تنظیم کننده جریان خروجی<br>۶- منافذ هوا<br>۷- نشانگر آماده به کار دستگاه<br>۸- نشانگر افزایش دما | ۹- قطب منفی<br>۱۰- قطب مثبت |
|--|---|-----------------------------|


اجزاء دستگاه

**1419**

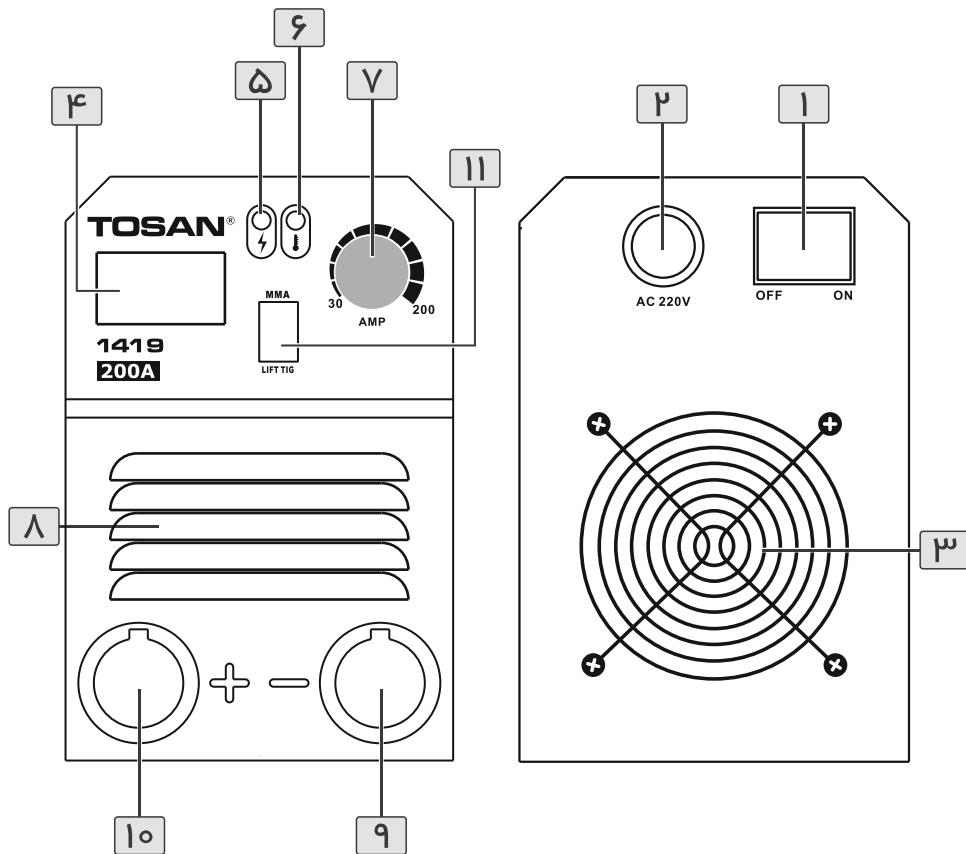

- |               |                                 |                            |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| ۹ - قطب منفی  | ۵ - نمایشگر آماده به کار دستگاه | ۱ - کلید روشن / خاموش اصلی |
| ۱۰ - قطب مثبت | ۶ - نشانگر افزایش دما           | ۲ - محل ورود کابل تغذیه    |
| ۱۱ - کلید تیگ | ۷ - تنظیم کننده جریان خروجی     | ۳ - فن                     |
|               | ۸ - منفذ هوا                    | ۴ - نمایشگر دیجیتال        |

# 1422

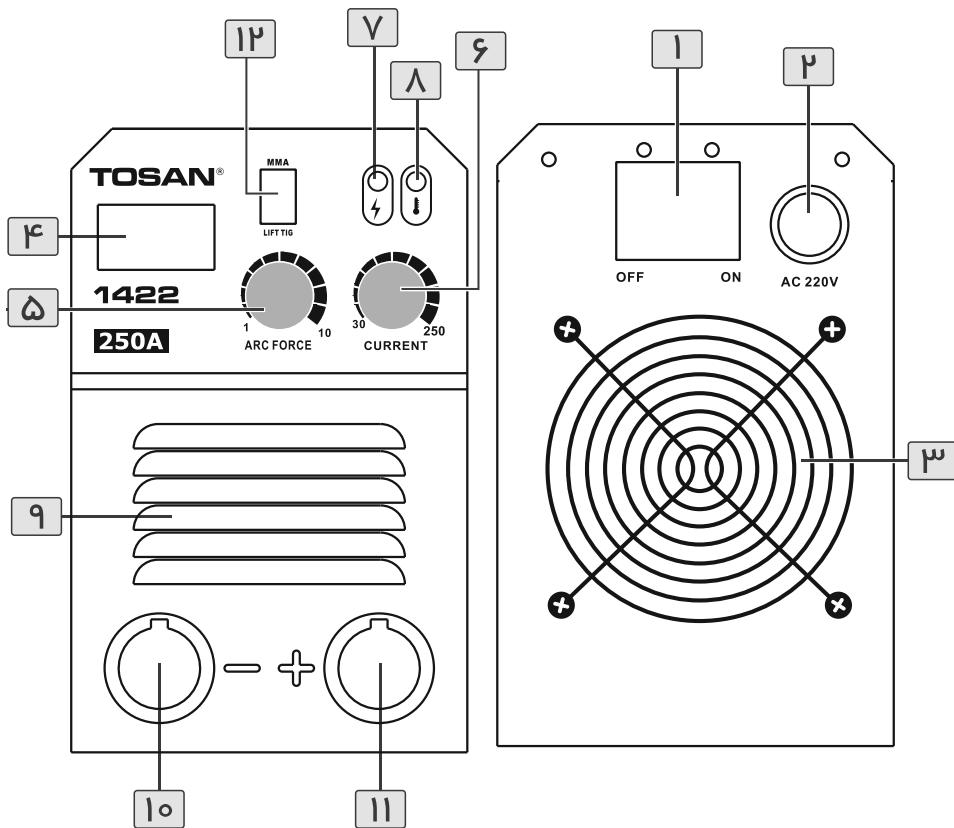

- |               |                                   |                            |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ۹ - منافذ هوا | ۵ - تنظیم کننده شعاع قوس الکتریکی | ۱ - کلید روشن / خاموش اصلی |
| ۱۰ - قطب منفی | ۶ - تنظیم کننده جریان خروجی       | ۲ - محل ورود کابل تغذیه    |
| ۱۱ - قطب مثبت | ۷ - نشانگر آماده به کار دستگاه    | ۳ - فن                     |
| ۱۲ - کلید تیگ | ۸ - نشانگر افزایش دما             | ۴ - نمایشگر دیجیتال        |

## قبل از شروع

### کلید روش و خاموش اصلی دستگاه

با استفاده از این کلید می‌توان دستگاه را در حالت آماده به کار قرار داد و یا بطور کامل خاموش نمود.

### نشانگر روش بودن دستگاه

به محض روشن شدن دستگاه این نشانگر آماده به کار بودن دستگاه را نشان می‌دهد.

### نمایشگر آمپر

این صفحه آمپر تنظیم شده و خروجی را نشان می‌دهد.

### تنظیم کننده آمپر

با استفاده از این کلید قابل تنظیم (ولومی) می‌توان مقدار آمپر مورد نیاز را تنظیم نمود.

### نشانگر دما

در صورت بالا رفتن دمای بیش از حد دستگاه این نشانگر روش و بطور اتوماتیک دستگاه را خاموش می‌نماید.

### تنظیم کننده شعاع قوس

در صورت استفاده نمودن از الکترودهای سلولوزی جهت جوشکاری‌های خاص برای ایجاد شعاع قوس بهتر از این تنظیم کننده استفاده می‌شود. (این قابلیت فقط در مدل ۱۴۲۲ می‌باشد).

### محل ورود هوا

این شیارها جهت ورود هوا و خنک نمودن مدارات الکتریکی تعییه شده است.

### فن تهویه

هوای مکیده شده از عقب دستگاه از شیارهای جلو خارج می‌گردد.

### قطب منفی و مثبت

مادگی‌های مخصوص نصب انبر جوشکاری و انبر اتصال.

### سیستم ضد چسبندگی (آنتی استیک)

این ابزار مجهز به سیستم ضد چسبندگی الکترود (آنتی استیک) می‌باشد، این سیستم موجب سهولت در کار و جلوگیری از آسیب به ابزار می‌گردد.

### هات استارت

برای شروع به کار با یک دستگاه جوشکاری، میزان ولتاژ و قوس الکتریکی اولیه بسیار مهم است؛ زیرا گاهی اوقات به علت سرد بودن الکترود یا مرطوب بودن آن، درست به هنگام شروع به کار، الکترود به قطعه کار می‌چسبد و فرآیند جوشکاری را از همان ابتدا مختل می‌کند. هات استارت اتوماتیک از چسبیدن الکترود به سطح کار جلوگیری کرده و در زمان شروع به کار جریان خروجی با حداکثر قدرت خود را به کار گرفته و به آرامی جریان کاهش می‌یابد تا به سطح مورد نیاز تنظیم شود.

### قابلیت کار با ژنراتور

از موتور برق به عنوان منبع تغذیه برای راه اندازی اینورتر جوشکاری استفاده می‌شود. به منظور راه اندازی اینورتر جوشکاری باید به میزان توان ژنراتور توجه داشت. انتخاب یک ژنراتور به منظور راه اندازی یک اینورتر مستلزم تناسب میزان جریان خروجی ژنراتور با جریان مورد نیاز برای راه اندازی یک اینورتر جوشکاری است. به عنوان مثال برای راه اندازی یک اینورتر جوشکاری به منظور جوشکاری مداوم با الکترود سایز ۲/۵ الى ۳ نیاز به موتور برق با توان بیشتر از ۶ کیلووات می‌باشد. توجه داشته باشید که تنظیم جریان با استفاده از ولوم تنظیم جریان اینورتر در این شرایط در حدود ۱۰۰ الى ۱۱۰ آمپر باید در نظر گرفته شود.


## قبل از شروع

آشنایی با اصطلاحات جوشکاری  
شدت جریان

وقتی قوس برقرار می‌شود و جوشکاری آغاز می‌شود، مقدار آمپری که از مدار جوشکاری عبور می‌کند به شدت جریان جوشکاری موسوم است.

### طول قوس

طول قوس عبارت است از فاصله بین سر الکترود تا سطح قطعه مورد جوشکاری به هنگام برقراری قوس، در نتیجه طول قوس در هنگام جوشکاری تأثیر زیادی بر روی جوش می‌گذارد.

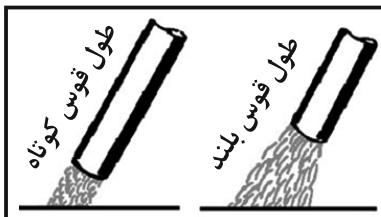


### وزش قوس

هنگام جوشکاری مواد مغناطیسی (آهن و نکیل) (با جریان DC) وزش قوس رخ می‌دهد.

در برخی شرایط خاص، این امر ممکن است در جوشکاری با جریان متناوب AC نیز اتفاق بیافتد میدانهای مغناطیسی در اطراف الکترود عامل انحراف قوس از مسیر اصلی آن می‌گردد.

### سرعت حرکت الکترود

عبارت از سرعت حرکت الکترود در طول اتصال. سرعتی که در آن مهره‌های جوشی با طرح و ظاهر مناسب ایجاد شود. سرعت حرکت حرکت الکترود از قبیل زاویه الکترود و نوع حرکت آن در کیفیت جوش بسیار مؤثر می‌باشد.

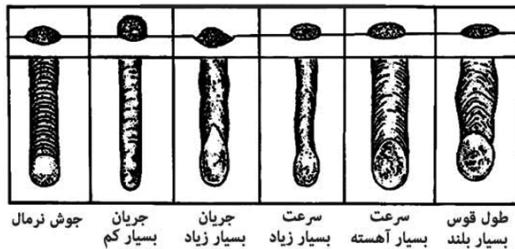

### نحوه انتخاب الکتروود

برروی الکتروودهای جوش علایم و اعدادی درج شده است که نشان دهنده نوع الکتروود از لحاظ نوع پوشش و روش مصرف برای مصرف کننده می باشد. جریان برق مناسب با قطر الکتروود مصرفی روی ماشین جوشکاری تنظیم می شود. هر چه قطر الکتروود بیشتر باشد، جریان مصرفی بیشتر است. همیشه به میزان آمپری که سازنده الکتروود توصیه کرده است توجه می کنیم ولی اگر جدول آمپر در دسترس نباشد می توان از قاعده کلی زیر استفاده کرد:

«مقدار آمپر جوشکاری برابر است با قطر الکتروود ضربدر عدد ۳۵ یا ۴۰»

این مشخصات شامل یک حرف انگلیسی و چهار عدد می باشد.  
(به عنوان مثال: EXYZ)

$E =$  جریان برق  
 $XY =$  دو عدد اول کشش گرده جوش بر حسب پوند بر اینچ مربع  
 $V =$  حالات مختلف جوشکاری  
 $Z =$  نوع جریان می باشد

### علامت اول

در علامت الکتروود بالا E مشخص می نماید که این الکتروود برای جوشکاری برق بوده یا استفاده می شود. ( بعضی از الکتروودهای پوشش دارهستند که در جوشکاری با اکسی استیلن از آن ها استفاده می شوند مانند (FC18).

### علامت دوم

عدد XY یعنی مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پوند بر اینچ مربع بوده بايستی آن را در ۱۰۰۰ ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش این نوع الکتروود XY000 پوند بر اینچ مربع است.  
 $Kg/mm^2$

## قبل از شروع

### علامت سوم

حالات جوش را مشخص می کند که همیشه این علامت ۱ یا ۲ یا ۳ می باشد. الکترود هایی که علامت سوم آنها باشد در تمام حالات جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد. والکترود هایی که علامت سوم آنها عدد ۲ می باشد در حالت سطحی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند. الکترود هایی که علامت سوم آنها باشد تنها در حالت افقی مورداستفاده قرار می گیرند.

### علامت چهارم

خصوصیات ظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص می نماید که این علائم از شروع و به ۶ ختم می گردند.

چنانچه علامت چهارم یا آخر صفر باشد موارد استعمال این الکترود ها تنها با جریان مستقیم یا DC و با قطب معکوس می باشد. نفوذ این جوشکاری زیاد و شکل مهره های جوش آنترت و درجه سختی گرده جوش تقریباً زیاد می باشد.

چنانچه علامت چهارم باشد موارد استعمال این الکترود با DC و AC می باشد. شکل ظاهری جوش این الکترود صاف و درشکاف ها و درزها کمی مقعر و درجه سختی جوش کمی زیادتر از گرده اول است AC. جریان متناوب و DC جریان مستقیم می باشد.

اگر علامت چهارم باشد موارد استعمال الکترود با AC و DC می باشد. نفوذ جوش متوسط، درجه سختی جوش کمی کمتر از دو گروه قبل می باشد و نمای ظاهری آن محبد است.

اگر علامت چهارم باشد این الکترود را می توان با جریان AC متناوب یا جریان مستقیم به کار برد. درجه سختی گرده جوش این الکترود کمتر از دو گرده اول و دوم و کمی بیشتر از گرده سوم می باشد و نیز دارای قوس الکتریکی خیلی آرام و نفوذ کم و شکل مهره های آن در درزها محبد شکل می باشد.

اگر علامت چهارم باشد این الکترود را می توان با جریان DC و AC به کار برد . موارد استعمال این الکترود برای شکاف های عمیق یا در جائی که چندین گرده جوش بر روی هم لازم است، می باشد.

چنانچه علامت آخر ۵ باشد مشخصه این علامت این است که فقط جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد و موارد استعمال آن در شکاف های باز و عمیق است. درجه سختی گرده جوش این الکترود کم و دارای قوس الکتریکی آرامی است و پوشش شیمیایی آن از گروه پوشش الکترود های بازی است.

چنانچه علامت آخر ۶ باشد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه ۵ است با این تفاوت که با جریان AC مورد استفاده قرار می گیرد.

### راه اندازی

در ابتدای کار با استفاده از ابزارهای مخصوص محل جوشکاری (تمیز کاری و برس کاری و...) را آماده نمایید. با توجه به ضخامت و نوع متربال و نوع اتصال قطعه و همچنین وضعیت جوشکاری الکترود مورد نظر را انتخاب نمایید. حال با توجه به نکات زیر کابل ها و اتصالات را آماده نمایید.

از دو نوع قطب در جریان مستقیم می توان استفاده نمود:

#### (الف) قطب مستقیم (DCSP STRAIGHT)

اگر انبر جوش به قطب منفی و ابراتصال به قطب مثبت دستگاه وصل شود به این حالت قطب مستقیم یا DCSP گفته می شود که حرکت الکترون ها از سمت الکترود به سمت قطعه کار می باشد که در این روش سرعت ذوب الکترود بیشتر و نفوذ کمتر می باشد.

#### (ب) قطب معکوس (DCRP REVERSE)

اگر انبر جوش به قطب مثبت و ابراتصال به قطب منفی دستگاه وصل شود به این حالت قطب معکوس یا DCRP گفته می شود. در این روش حرکت الکترون ها از سمت سطح قطعه کار به نوک الکترود می باشد که در این روش سرعت ذوب الکترود کند تر و نفوذ بیشتر می باشد.

انتخاب یکی از دو روش بالا بسته به نوع الکترود و ترکیبات روپوش الکترود و روش جوشکاری دارد.

در قدم بعدی کابل تغذیه را به شبکه برق متصل نمایید. تجهیزات حفاظتی و ایمنی را با توجه به نکاتی که قبل از آن اشاره کردیم آماده و استفاده نمایید.

الکترود انتخابی را در انبر جوش کاری با توجه به زاویه کاری قرار دهید.

### انواع روش های کار با ابزار

وظیفه اصلی این ابزار ایجاد جریان یکسو شده و تبدیل ۴۰۰ برابری فرکانس برق شهری بوده تا بتوان برق موردنیاز برای عملیات جوشکاری را فراهم نمود. این ابزار قادر است با استفاده از انواع الکترود فلزات مختلف (به غیر از چدن و آلومینیوم-جوش آرگون) را به یکدیگر اتصال (جوش) دهد.

## حمل و جابجایی ابزار/نگهداری در شرایط انبار، فصول مختلف سال، شرایط اسقاط کردن محصول

۱۸

### حمل و جابجایی ابزار

جهت جابجایی برق دستگاه را قطع نموده و ابزار را حمل نمائید. هرگز برای حمل و جابجایی ابزار از کابل برق آن استفاده نکنید. توصیه می‌شود که جعبه ابزار را نگه دارید، زیرا به هنگام جابجایی دستگاه وجود آن بسیار مفید خواهد بود.

### نگهداری در شرایط انبار / فصول مختلف سال / شرایط اسقاط کردن محصول

همواره تمامی قسمت‌های ابزار به خصوص شیارهای تهویه را تمیز نگهدارید و غبار روی دستگاه را پاک کنید. این کار از ورود غبار و مواد خارجی به دستگاه جلوگیری می‌کند. در هنگام تمیزکاری از محلول‌های خورنده استفاده نکنید؛ زیرا باعث بروز آسیب به پوسته می‌شوند. از دستعمال تمیز برای پاک کردن گرد و غبار استفاده کنید.

جهت نگهداری ابزار در شرایط انبار، ابزار را درون جعبه مخصوص قرار داده و دور از محیط‌های مرطوب و باران و برف قرار دهید. در صورت استفاده مجدد از دستگاه، بعد از مدت‌های بیشتر از ۱۲ ماه به خدمات پس از فروش نسبت به سرویس‌های دوره‌ای اقدام نموده و بعد از آن از دستگاه استفاده نمائید.

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن بایستی طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شود.

ابزار، متعلقات آن و بسته بندی در هنگام بازیافت باید از هم جدا شوند. ابزارهای برقی و متعلقات آنها در پایان عمر کاری خود هنوز میزان زیادی مواد اولیه ارزشمند درون خود دارند که دوباره می‌توانند وارد چرخه کاری شوند.